

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2024 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1307446 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2024 15:53
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



35CHK934

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2024 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1307446 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2024 15:53
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	35CHK934	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	91569	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	SALWA2BX6MA750931	Motor Gücü	221 kw
Marka	Land Rover	Motor Hacmi	1997cc
Rengi	BEYAZ	Model	Range Rover
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-19	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

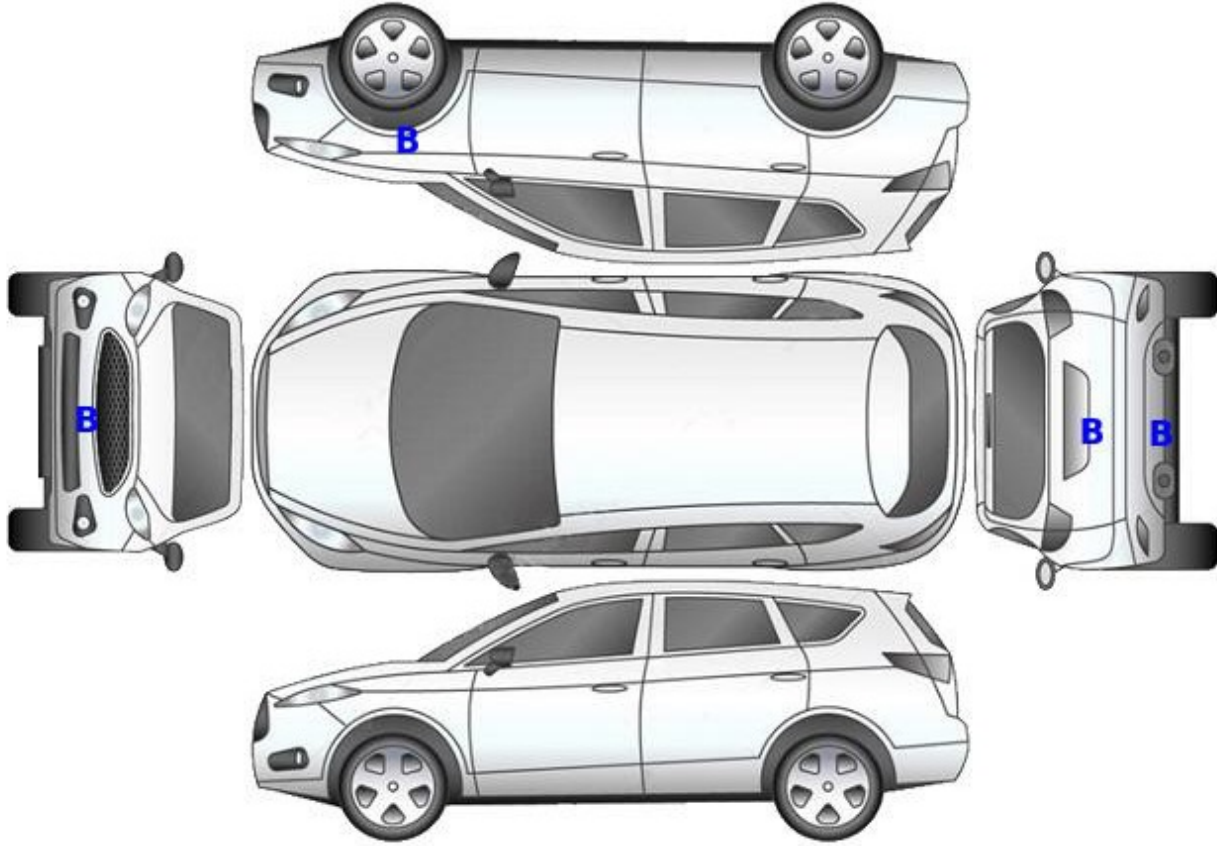

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2024 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1307446 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2024 15:53
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2024 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1307446 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2024 15:53
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,8 m/km	0,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	189	187	2
2. Aks	210	213	3

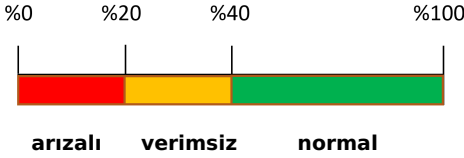

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	395	367	7
2. Aks	360	349	3
El Freni	389	397	2

Verimlilik

89

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	275/45/21	110Y	6,21 mm	Yazlık
Sol Arka	275/45/21	110Y	6,32 mm	Yazlık
Sağ Ön	275/45/21	110Y	6,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/45/21	110Y	6,36 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2024 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1307446 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2024 15:53
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
221	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2024 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1307446 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2024 15:53
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Land Rover - Range Rover Sport (L494) [17-24]
Araç plakası
Motor kodu 204DTA
Model yılı 2020
VIN SALWA2BX6MA750931
Kilometre durumu 91569
Tarih 12.11.2024 / 15:42
Sistem Durum
D240 Hata hafızası
başarıyla silindi
ABS kontrol modülü ABS Tamam
Gösterge paneli kontrol modülü IPC Tamam
Isıtma, havalandırma ve klima HVAC Tamam
Şanzıman kontrol modülü TCM Tamam
Transfer kutusu kontrol modülü TCCM Tamam
Vites değiştirme modülü GSM Tamam
Güvenlik kontrol modülü RCM Tamam
Infotainment Ses ünitesi Tamam
Infotainment Ses amplifikatör modülü Tamam
Infotainment Telematik kontrol ünitesi modülü Tamam
Infotainment Entegre kontrol paneli Tamam
Infotainment Merkezi ağ geçidi kontrol modülü Tamam
Infotainment İnteraktif kontrol ekranı Hata sayısı
: 1
Kapı elektronikleri Sürücü kapı modülü Tamam
Kapı elektronikleri Sürücü tarafı arka kapı kontrol modülü Tamam
Kapı elektronikleri Yolcu kapı modülü Tamam
Kapı elektronikleri Sağ yan arka kapı kontrol modülü Tamam
Dört çeker sürüş kontrol ünitesi ATCM Tamam
Gövde kontrol modülü BCM Tamam
Hidrolik direksiyon Kontrol Modülü PSCM Tamam
Anahtarsız araç modülü RFA Tamam
Arka geçit modülü RGTM Tamam
Direksiyon Açısı Sensörü Modülü SASM Tamam
Araç immobilizer kontrol modülü VIM Tamam
Sabit hız kontrol modülü CCM Tamam
12.11.2024 / 15:44 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.40.03 1 / 2Sistem Durum
Şasi kontrol modülü CHCM Tamam
Sürücü Ön Koltuk Modülü DSM Tamam
Far kontrol Far kontrol ünitesi Tamam
Far kontrol Far kontrol ünitesi B Tamam
Servis lambası sıfırlama SLR Tamam
Park yardımı kontrol modülü PAM Tamam
Image processing module "A" Image processing module "A" Tamam
Kilometre durumu: 91569 km
Infotainment İnteraktif kontrol ekranı (12.11.2024 15:41)
Hata kodu Tanım Koşul
U2300 Merkezi Konfigürasyon - Hatalı
parametre ayarı
- Aralıklı
Çevre verileri
→ mevcut veriler

Çevre verileri - mevcut veriler
Infotainment İnteraktif kontrol ekranı Hata kodu
U2300
Çevre verileri
Sayaç 1: Hatanın son aktif olmasından beri başlatılan çalışma döngüleri 1
Sayaç 2: Hatanın son aktif olmasından beri onaylanan hatasız çalışma 0 döngüleri
Sayaç 3: Hata ilk kez bulunduğundan beri tüm çalışma döngüleri 1
Sayaç 4: Aktif hata ile onaylanan çalışma döngüleri 1
Toplam mesafe 91569 km
Toplam mesafe 56911 Mil
MECU besleme voltajı 12,00 Volt
İç sıcaklık 23 °C
Dış hava sıcaklık sensörü 16 °C
Güç besleme konumu Kontak açık
Mekanikçi: İmza
12.11.2024 / 15:44 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.40.03 2 / 2

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2024 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1307446 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2024 15:53
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.07.2024		ERP-Çarpma	Hayır	35000	TL
19.09.2023		ERP-Çarpma	Hayır	154416.15	TL
10.10.2022		Bilgi ve Gözetim	Hayır	6959.29	TL
03.03.2022		ERP-Çarpisma	Hayır	3910.58	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2024 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1307446 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2024 15:53
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Yüzeysel Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dış Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş

Parça Grubu

Tampon, ön

Parça ve Hasar

Ön tampon - Çizik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Bagaj kapağı bağlantı civataları işlemlidir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2024 15:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/1
Rapor No:	06-01-1307446	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2024 15:21	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2024 15:53
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası