

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2025 11:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-2348895 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2025 11:45
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06M7084

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2025 11:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2348895 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2025 11:45
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06M7084	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	96439	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDD2173641A027958	Motor Gücü	270 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	2996cc
Rengi	BEYAZ	Model	S
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-24	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Coupe	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	2 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

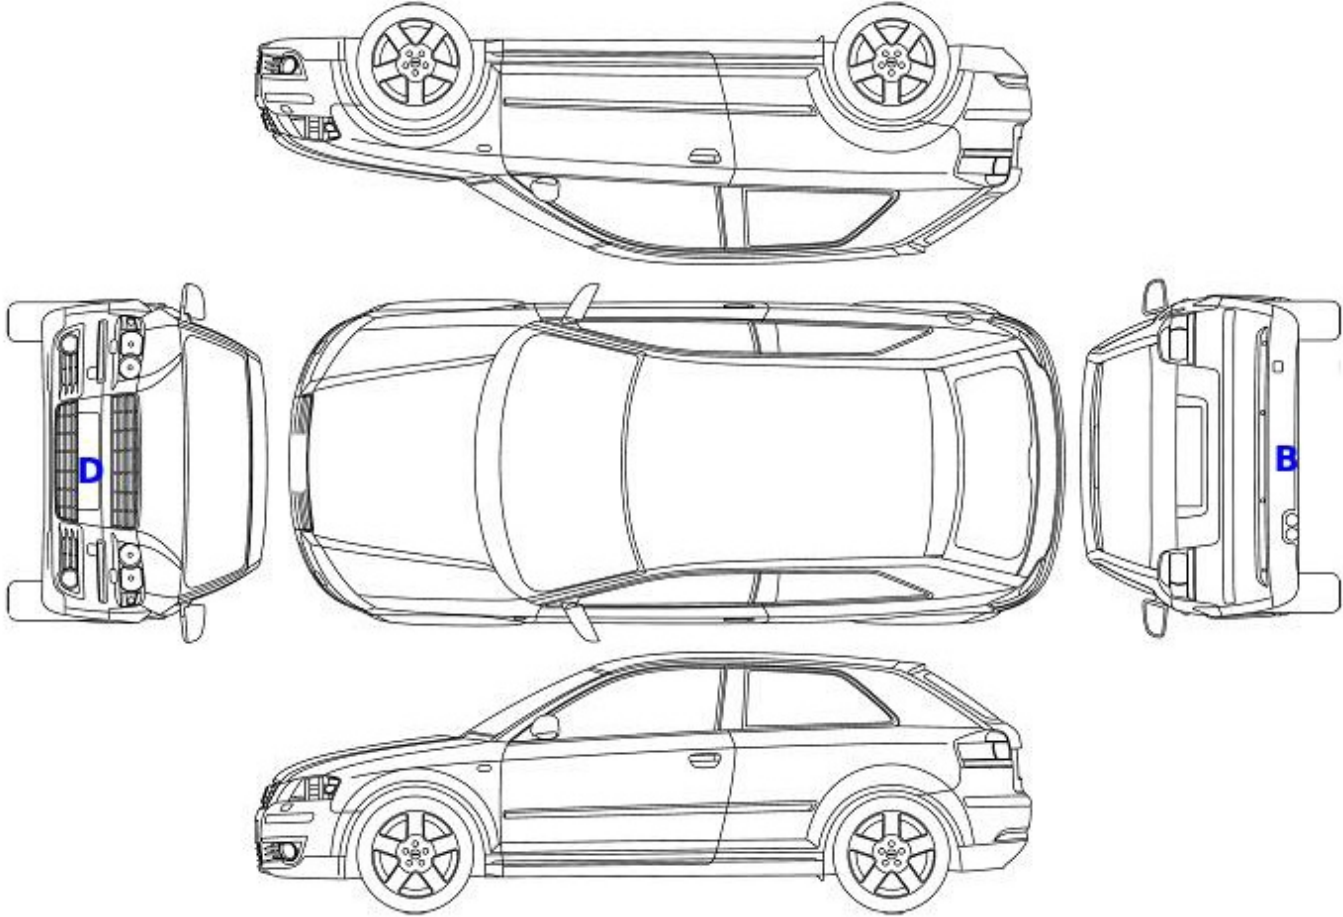

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2025 11:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-2348895 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2025 11:45
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler var.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant yüzeyleri çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		Klima soğuk üflemiyor.
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda çatlak mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Egzoz sistemi orijinal dışında değiştirilmiş.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2025 11:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2348895 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2025 11:45
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0,9 m/km	-2,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	110	117	7
2. Aks	112	115	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	244	287	15
2. Aks	105	119	12
El Freni	102	134	24

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/20	99V	5,39 mm	Kışlık
Sol Arka	275/35/20	92V	5,09 mm	Kışlık
Sağ Ön	245/40/20	99V	5,33 mm	Kışlık
Sağ Arka	275/35/20	92V	5,03 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2025 11:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2348895 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2025 11:45
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
270	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2025 11:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-2348895 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2025 11:45
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Mercedes Benz - S-Class (222) [13-18]
Araç plakası
Motor kodu 276.824
Model yılı 2017
VIN WDD2173641A027958
Kilometre durumu 96438
Tarih 07.03.2025 / 14:03
Sistem Durum
276.824 Tamam
Elektronik Stabilite Programı Elektronik Stabilite Programı MT/AT Tamam
Elektrikli park freni Elektrikli park freni MT/AT Tamam
Cihaz Cihaz MT/AT Tamam
Klima kontrolü Klima kontrolü MT/AT Tamam
Sabit ısıtıcı Sabit ısıtıcı MT/AT yürütülmedi
şanzıman şanzıman AT yürütülmedi
Vites seçme kolu Vites seçme kolu AT Tamam
İmmobilizer EIS222 MT/AT Tamam
hava yastığı hava yastığı MT/AT Tamam
Kontrol modülü telematik Kontrol modülü telematik MT/AT yürütülmedi
Kapılar Sürücü kapısı MT/AT DMFL Hata sayısı: 1
Kapılar Yolcu kapısı MT/AT DMFR Hata sayısı: 1
Kapılar Sol arka kapı MT/AT DMRL yürütülmedi
Kapılar Sağ arka kapı MT/AT DMRR yürütülmedi
Üst kontrol paneli Panoramik kayar sunroof kontrol ünitesi MT/AT Hata sayısı: 1
Süspansiyon Havalı süspansiyon MT/AT Tamam
4x4 tekerlek çekişli 4x4 tekerlek çekişli MT/AT yürütülmedi
Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Ön Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Ön MT/AT Tamam
Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Arka Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Arka MT/AT Tamam
Yağmur/Işık sensörü Yağmur/Işık sensörü MT/AT Tamam
Farlar Viraj lambası, sol MT/AT HLIFL_222 Tamam
Farlar Viraj lambası, sağ MT/AT HLIFR_222 Tamam
Farlar LED dış aydınlatma, sol MT/AT LCU_FL222 Tamam
Farlar LED dış aydınlatma, sağ MT/AT LCU_FR222 Tamam
Direksiyon elektroniği Direksiyon kolonu modülü MT/AT Hata sayısı: 2
Servis sıfırlama Servis sıfırlama MT/AT Tamam
07.03.2025 / 14:03 - WOW! ile işbirliği içinde, versiyon 5.41.02 1 / 2
Sistem Durum
Güç elektronikleri kontrol ünitesi yürütülmedi
Güç elektronikleri kontrol ünitesi yürütülmedi
Akü yönetim sistemi yürütülmedi
Akü yönetim sistemi yürütülmedi
Şarj cihazı yürütülmedi
Lithium-ion battery yürütülmedi
Ses üretici yürütülmedi
Lastik Basıncı İzleme Sistemi Lastik basınç denetimi MT/AT Tamam
Aktif fren yardımı Aktif fren yardımı MT/AT yürütülmedi

Çok Fonksiyonlu Kamera Çok Fonksiyonlu Kamera MT/AT Tamam
park yardımı park yardımı MT/AT Tamam
Araç tanımı: WDD2173641A027958
Kilometre durumu: 96438 km
Kapılar Sürücü kapısı MT/AT DMFL (07.03.2025 14:02)
Hata kodu Tanım Koşul
B1755 Kademeli ışık
Kapılar Yolcu kapısı MT/AT DMFR (07.03.2025 14:02)
Hata kodu Tanım Koşul
B1755 Kademeli ışık
Üst kontrol paneli Panoramik kayar sunroof kontrol ünitesi MT/AT (07.03.2025 14:02)
Hata kodu Tanım Koşul
95BF bilinmiyor
Direksiyon elektroniği Direksiyon kolonu modülü MT/AT (07.03.2025 14:02)
Hata kodu Tanım Koşul
B10C464 Direksiyon simidi ısıtıcısı
B150464 Çok işlevli direksiyon, sol yaylı düğme grubu
Mekanikçi: İmza
07.03.2025 / 14:03 - WOW! ile işbirliği içinde, versiyon 5.41.02 2 / 2

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.03.2025 11:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-2348895	Araç Giriş Tarihi:	07.03.2025 13:55	Araç Çıkış Tarihi:	24.03.2025 11:45
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***7958 şasi nolu MERCEDES S 400 4MATIC COUPE 3.0 SPORT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.03.2025 11:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-2348895	Araç Giriş Tarihi:	07.03.2025 13:55	Araç Çıkış Tarihi:	24.03.2025 11:45
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2025 11:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-2348895 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2025 11:45
Mersis No: 0309073518100001

Diğer

			
Exgöz sistemi, Exgöz sistemi > Standart Dışı Onarım	Camlar, Kapı camı fitili, sol ön > Deforme Olmuş	Camlar, Kapı camı fitili, sol ön > Deforme Olmuş	İlave parçalar, ön, Ön panjur > Kırılmış
			
Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Boyası Atmış	Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik	Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik	Camlar, Ön cam > Çatlak

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı
Kalorifer/Klima	Klima - Çalışmıyor
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel plastiği, sağ - Hasarlı
Çamurluk, sol arka	Çamurluk, sol arka - Standart Dışı Onarım

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu sensörü çalışmıyor. Arka kol dayama bardaklığı düzgün çalışmıyor. Sağ taban muhafaza kırık. Direksiyon tuşları çalışmıyor.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.03.2025 11:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2348895	Araç Giriş Tarihi:	07.03.2025 13:55	Araç Çıkış Tarihi:	24.03.2025 11:45
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası